

**ПРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ И ДЕФЕКТОВ ВЫЯВЛЕННЫХ с 06.06.22 оп 17.06.22 г.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК НА ОБЪЕКТАХ [REDACTED],
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: Г. УЛЬЯНОВСК, [REDACTED]**

Помещения лаборатории

Группа помещений №8

(Комнаты справа от входа в группу помещений)

1. Отделочное покрытие стен душевой у входной двери и на участке прохождения транзитной трубы водоснабжения выполнено не сплошным, отсутствуют отдельные плитки
2. В душевой швы между керамическими плитками стен и между трубой, и керамическими плитками не заполнены специальным шовным материалом, в нарушение,
3. Не смонтирован натяжной потолок.

Кровля оперблока

4. Подрядной организацией произведена замена материала кровельного ковра с предусмотренного сметой рулонного битумного материала марки «Биполь» на рулонный битумный материал марки «Эластоизол»,
5. Не проклеены надлежащим образом нижний слой примыкания кровельного ковра к поверхности парапета со стороны основного корпуса (имеются многочисленные пузыри, морщины, вздутия рулонного ковра),
6. На отдельных участках не выполнено устройств переходных бортиков от поверхности парапетов и вент. Коробов к поверхности кровли,
7. На горизонтальных поверхностях парапетов полотна первого слоя рулонного ковра не доведены до наружных граней стен на величину от 50 до 100 мм.

Помещения оперблока

8. В помещениях №№49-52 в место предусмотренных сметой работ и материалов необходимых для устройства подвесных потолков из гипсокартонных листов по системе «Кнауф» отделка потолков выполнена по системе «Армстронг».